

Risicobeoordeling <Machine>

Risicoinventarisatie							Risicoreductie								
Tabel B3		Tabel B1													
Ref	Opmerkingen	Latent gevaar	Mogelijk gevolg / letsel	W	B	E	R	Bron	Collectief	Individueel	PBM / handleiding	W	B	E	R
In bedrijf	1. Arcerings strepen niet juist.	Stooten, tegen aan lopen	Blauwe plekken, schram, snijden	3	6	3	54	Zorgen dat dit aangebracht wordt, controle tijdens ingebruikstelling		Opleiding inspecteurs verbeteren		1	6	3	18
In bedrijf	2. Hoek platform vervormd.	Vallen van hoogte	Breken ledematen, hoofdletsel	3	2	3	18			Tussentijdse controle gebruiker of verhuurder	Gebruiks instructie/bedieningsopleiding.	1	2	3	6
In bedrijf	3. Diverse veiligheidsstickers ontbreken	Door overbelasting instorten. Dus vallen van hoogte	Breken ledematen, hoofdletsel	3	3	3	27	Zorgen dat dit aangebracht wordt, controle tijdens ingebruikstelling		Opleiding inspecteurs verbeteren		1	3	3	9
In bedrijf	5. Onderste traprede verbogen	Struikelen, vallen	Blauwe plekken, schram, snijden	3	2	7	42			Tussentijdse controle gebruiker of verhuurder	Gebruiks instructie/bedieningsopleiding.	1	2	7	14
In bedrijf	7. Borpen stuurstang fusee ontbreekt.	Struikelen, vallen	Blauwe plekken, schram, snijden	3	2	7	42			Tussentijdse controle gebruiker of verhuurder	Gebruiks instructie/bedieningsopleiding.	1	2	7	14
In bedrijf	8. Sticker nooddaal ontbreekt	Niet meer kunnen bedienen van hoogwerker	Onwel, dood	3	10	7	210	Zorgen dat dit aangebracht wordt, controle tijdens ingebruikstelling		Opleiding inspecteurs verbeteren	Gebruiks instructie/bedieningsopleiding.	0,1	0,5	1	0,1
In bedrijf	11. Overlast kalibreren schakelt niet boven 120%	Instorten, vallen	Breken ledematen, hoofdletsel, beknelling, dood	6	10	15	900	Fabrikant aanspreken op verantwoordelijkheid	Druk van hefsysteem terug stellen om te zorgen dat overlast moeilijker kan plaatsvinden		Gebruiks instructie/bedieningsopleiding.	1	10	7	70
In bedrijf	12. Last begrenzings inrichting werkt niet juist, niet conform	Instorten, vallen	Breken ledematen, hoofdletsel, beknelling, dood	6	10	15	900	Fabrikant aanspreken op verantwoordelijkheid	Druk van hefsysteem terug stellen om te zorgen dat overlast moeilijker kan plaatsvinden		Gebruiks instructie/bedieningsopleiding.	1	10	7	70
In bedrijf	13. Ballast gewichten niet voorzien van gewicht.	Vallen van hoogte	Breken ledematen, hoofdletsel	0,5	6	7	21	Zorgen dat dit aangebracht wordt, controle tijdens ingebruikstelling		Opleiding inspecteurs verbeteren		0,5	6	7	21